

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano
Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)
Telefono: 095.386784
Mobile: 329.6213545
E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Circolo Didattico Statale
“Don Lorenzo Milani”
Plesso Madre T. di Calcutta

Via dei Romano, 2
95036 – Randazzo (CT)

Relazione Tecnica sulle Condizioni Strutturali-Impiantistiche-Gestionali (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

RELAZIONE TECNICA SULLE CONDIZIONI STRUTTURALI-IMPIANTISTICHE

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Circolo Didattico Statale

“Don Lorenzo Milani”

Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2

95036 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" - Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 - Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

REDATTO DA

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

APPROVATO DA

Dott.ssa Rita Pagano

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

Indice

SEZ. 1.	Dati inerenti l'Istituto	5
1.1	Unità territoriale di riferimento	5
1.2	Caratterizzazione dei luoghi di lavoro	7
SEZ. 2.	Audit.....	11
SEZ. 3.	Interventi di piccola manutenzione	20
SEZ. 4.	Elaborato planimetrico	27

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 3 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

INDICE DI PRIORITÀ

Indice alfanumerico descrittivo del livello di urgenza associato agli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità; si esprime mediante i seguenti quattro livelli:

- P01 - La situazione identifica l'esistenza di condizioni per il determinarsi di un pericolo grave ed immediato per i lavoratori ed è una violazione grave di norme pregresse e non abrogate dal D.Lgs. 81/08: deve essere eliminata con urgenza;
- P02 - La situazione, pur non identificando l'esistenza di condizioni per il determinarsi di un pericolo grave ed immediato, rappresenta comunque una grave violazione a norme di sicurezza pregresse e non abrogate dal D.Lgs. 81/08 e deve essere modificata quanto prima possibile;
- P03 - Adeguamenti di carattere tecnico resi necessari in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- P04 - Misure organizzative e tecniche per elevare il livello della prevenzione e per garantire il rispetto dei principi ergonomici nell'adeguamento dei posti di lavoro o nella scelta delle attrezzature o nella definizione dei metodi di lavoro e produzione.

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 4 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

SEZ. 1. Dati inerenti l'Istituto

1.1 Unità territoriale di riferimento

ISTITUTO	Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani"
INDIRIZZO	Via dei Romano, 2
CITTA'	Randazzo (CT)

<input type="checkbox"/> Sede Centrale	<input checked="" type="checkbox"/> Plesso Madre Teresa di Calcutta	<input type="checkbox"/> Plesso San Giovanna Antida	<input type="checkbox"/> Plesso Crocitta
--	---	---	--

DIRIGENTE SCOLASTICO	Dott.ssa Rita Pagano
-----------------------------	----------------------

R.S.P.P.	Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano
-----------------	---

R.L.S.	Sig.ra Albano Maria Rosaria
---------------	-----------------------------

REFERENTE SEDE	nominativo	Dott.ssa Rita Pagano	
	telefono	095.921730	095.921730
	e-mail	ctee073005@istruzione.it	ctee073005@istruzione.it

Segreteria	nominativo		
	telefono	095.921730	Cellulare:
	e-mail	ctee073005@istruzione.it	Fax: 095.921730

USUFRUTTO IMMOBILE	<input checked="" type="checkbox"/> Proprietà comunale	<input type="checkbox"/> Preso in locazione	<input type="checkbox"/> Dato in uso
---------------------------	--	---	--------------------------------------

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 5 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

UNITA' IMMOBILIARI DELLA SEDE	Identificazione immobile	COD. U.I.
	Fabbricato A	FA

SPRESAL	ASP	N.° 3 S. Gregorio di Catania (CT)		
	Via	Viale Tevere	civico	37
	C.A.P.	95027	Città	S. Gregorio di Catania
	Provincia	CT	tel.	095.2540132
			Fax	095.7170153

ISPETTORATO DEL LAVORO	Ufficio prov.	CATANIA		
	via	Del Rotolo	civico	46
	cap	95126	Città	CATANIA
	provincia	CT	Tel.	095.545111

VVF	Comando Prov.	CATANIA		
	Via	Cesare Beccaria	civico	31
	C.A.P.	95100	Città	Catania
	Provincia	CT	tel.	095.7248111
			Fax	095.441070

RLS	nome	Sig.ra Albano Maria Rosaria		
	funzione		telefono	
	e-mail		cellulare	

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 6 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

1.2 Caratterizzazione dei luoghi di lavoro

ID. AREA	F.A
	CARATTERISTICHE GENERALI
Descrizione sintetica (tipologia di costruzione, numero piani, ecc)	<p>La scuola si trova in una zona a medio traffico urbano e consta di 2 elevazioni fuori terra. È condiviso con l'istituto comprensivo "E. De Amicis" ed ospita le sezioni di scuola materna. I locali di competenza del C.D. "Don Lorenzo Milani" sono collocati al piano terra e al primo piano.</p> <p>Il perimetro della struttura è delimitato da un muro in cemento con sovrastante ringhiera in ferro, confina con Via dei Romano, dove si trova l'ingresso principale. Il punto di raccolta si trova nel cortile del Plesso scolastico.</p> <p>La struttura del corpo di fabbrica è intelaiata a travi e pilastri in calcestruzzo armato ed ha copertura a falde inclinate. Al suo interno sono presenti aule didattiche, la mensa ed i servizi igienici. Il primo piano non è utilizzato per le attività didattiche.</p> <p>La struttura è dotata dei presidi antincendio quali estintori.</p> <p>I piani sono collegati tra loro tramite una scala interna</p>
Anno di edificazione	Anno di occupazione
Altezza in gronda (m.)	Uso esclusivo da parte della scuola <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
Enti o società presenti in sede	Istituto Comprensivo "E. De Amicis"
Barriere architettoniche	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 7 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

IMPIANTI			
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DITTA DI MANUTENZIONE	TIPO DI INTERVENTO
Sistema elettrico	L'impianto elettrico risulta in parte a vista ed in parte sottotraccia.	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
Condizionamento e Climatizzazione	Presente	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
Impianto di allarme	Presente, di tipo non autoalimentato.	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Al bisogno Gestita dal Comune
Imp. spegnimento automatico	Assente	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Impianto idrico antincendio	Assente	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 8 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

F.A

ACCESSO 1 VIA DEI ROMANO, 2

CARATTERISTICHE GENERALI

TIPOLOGIA	<input type="checkbox"/> pedonale	<input type="checkbox"/> carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> misto
Altezza accesso	LIBERA	Larghezza netta accesso	N°1 da 2,40m N°1 da 1,20 m +1 da 0,90 m
Apertura elettrica	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Apertura con chiave	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Accesso facilitato per disabili	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

USCITA U.S.01	Id. Plan. Piano 0: Corridoio	Ingresso pedonale	Percorso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Altezza accesso	2,10 m	Larghezza netta accesso	N. 1 da 1,00 m (1 anta)
	Presenza gradini	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Presenza rampa	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
	Accesso facilitato per disabili	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Maniglione	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Apertura Verso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Uscita su luogo sicuro	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Passaggio fruibile	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Illuminazione emergenza	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 9 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO				
USCITA U.S.02	Id. Plan. Piano 0: Aula 2	Ingresso pedonale	Percorso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Altezza accesso	2,10 m	Larghezza netta accesso	N. 1 da 1,20 m (2 ante)
	Presenza gradini	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Presenza rampa	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
	Accesso facilitato per disabili	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Maniglione	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Apertura Verso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Uscita su luogo sicuro	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Passaggio fruibile	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Illuminazione emergenza	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO				
USCITA U.S.03	Id. Plan. Piano 0: Aula 1	Ingresso pedonale	Percorso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Altezza accesso	2,10 m	Larghezza netta accesso	N. 1 da 1,20 m (2 ante)
	Presenza gradini	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Presenza rampa	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
	Accesso facilitato per disabili	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Maniglione	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Apertura Verso esodo	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Uscita su luogo sicuro	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Passaggio fruibile	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Illuminazione emergenza	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 10 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

SEZ. 2. Audit

A/C	ASPETTI CERTIFICATIVI
------------	------------------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
A/C 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede				
NON CONFORMITÀ	Assenza delle documentazioni inerenti la sicurezza: - Certificato di agibilità e/o licenza d'uso; - Certificato di Prevenzione Incendi e/o Dichiarazione di non Assoggettabilità; - Certificato di Collaudo statico; - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte (D.M. 37/08); - Dichiarazione di conformità dell'impianto termico alla regola d'arte; - Certificato di vulnerabilità sismica (D.M. 14/01/2008 - OPCM 3274/2003) - Certificati di conformità, dichiarazione di conformità e/o libretti, licenze per impianti si sollevamento; - Deroghe per attività in piani interrati e/o seminterrati; - Denuncia di impianto contro le scariche atmosferiche.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Richiedere agli organi competenti le documentazioni mancanti.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 11 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

AN **ANTINCENDIO**

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
AN 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede				
NON CONFORMITÀ	Assenza dell'impianto idrico antincendio previsto dal D.M. 26/08/1992.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare i lavoratori sulle procedure da attuare in caso di emergenza.					
MISURE DA PIANIFICARE	Progettazione e realizzazione di un impianto idrico antincendio in funzione della estensione e della tipologia dell'ambiente/attività.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 12 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

IM NON CONFORMITA' IMPIANTISTICHE

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
IM 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera Sede				
NON CONFORMITÀ	Impianto di illuminazione d'emergenza non funzionante o carente di manutenzione periodica.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Dotare i locali di lampade portatili. Effettuare la verifica periodica (a cadenza mensile) della funzionalità delle lampade d'emergenza					
MISURE DA PIANIFICARE	Effettuare la riparazione dell'impianto di illuminazione d'emergenza o solo dei dispositivi vetusti (es. lampade d'emergenza). Predisporre un programma di manutenzione periodica dell'impianto di illuminazione d'emergenza					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 13 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

MA MANUTENZIONE

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intero Edificio				
NON CONFORMITÀ	La tipologia di termosifoni installati costituisce pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Segnalare il rischio presente con idonea segnaletica. Posizionare i banchi in modo da diminuire il rischio di contatti accidentali con gli alunni.					
MISURE DA PIANIFICARE	Installare una griglia di protezione avente bordi arrotondati, apertura con portello ad anta e chiave.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 14 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Assenza o carenza di manutenzione delle aree a verde.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Effettuare la manutenzione delle aree a verde eliminando le sterpaglie fonte d'innescio d'incendio.					
MISURE DA PIANIFICARE	Attivare un programma di manutenzione periodica.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 15 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

ST	NON CONFORMITA' STRUTTURALI
-----------	------------------------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input checked="" type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 01	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera sede				
NON CONFORMITÀ	Le ante delle finestre, quando aperte, costituiscono pericolo di contatti accidentali e rischio di lesioni per gli alunni.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Applicazione di elementi parasigolo di tipo antinfortunistico sugli angoli inferiori delle ante delle finestre.					
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento di sostituzione degli infissi con altri di tipo scorrevole.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 16 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Pavimentazione sconnessa e/o lesionata.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Delimitazione e interdizione delle aree che presentano sconnessioni pericolose Informazione al personale dei possibili rischi di inciampo e caduta.					
MISURE DA PIANIFICARE	Ripristino della integrità della pavimentazione.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 17 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 03	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Locale Caldaia				
NON CONFORMITÀ	Degrado della finitura superficiale delle pareti nelle zona di attacco a terra dell'edificio dovuto ad umidità di risalita per capillarità.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause della risalita di umidità per capillarità e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 18 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

SEZIONE 3 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 19 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

SEZ. 3. Interventi di piccola manutenzione

AN	ANTINCENDIO
-----------	--------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
AN 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Intera Sede				
NON CONFORMITÀ	Assenza dell'interruttore generale di emergenza (pulsante di sgancio).					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Provvedere all'installazione dell'interruttore generale di emergenza in una zona accessibile e visibile; successivamente, segnalare l'interruttore generale mediante l'apposizione della relativa cartellonistica.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 20 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

IM	NON CONFORMITA' IMPIANTISTICHE
-----------	---------------------------------------

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
IM 02	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Rip.				
NON CONFORMITÀ	Interruttori e/o prese privi di placche di copertura.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare il personale sui rischi presenti.					
MISURE DA PIANIFICARE	Apporre idonee placche di copertura in corrispondenza degli interruttori e/o prese.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro: _____			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 21 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

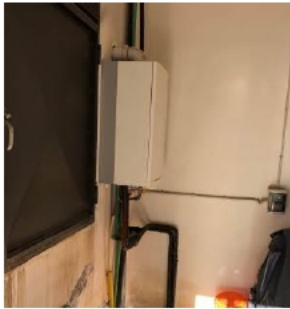
Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
IM 03	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Locale caldaia.				
NON CONFORMITÀ	Assenza o danneggiamento della valvola di intercettazione del combustibile.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Vietare l'utilizzo delle attrezzature e/o macchine che necessitano di manutenzione					
MISURE DA PIANIFICARE	Installare o ripristinare la valvola di intercettazione del combustibile.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 22 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)


Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

MA **MANUTENZIONE**

ID. AREA	F.A.	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input checked="" type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
MA 03	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Scale interne				
NON CONFORMITÀ	Assenza e/o usura delle bande antiscivolo sulla pedata dei gradini.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE	Informare chi transita del possibile rischio di scivolamento.					
MISURE DA PIANIFICARE	Installazione di bande antiscivolo sui gradini o effettuare lavorazione del marmo in modo da renderne la superficie ruvida. Verifica periodica delle condizioni di usura delle bande e loro eventuale ripristino.					
INTERVENTO		MISURA ATTUATA				
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____		<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva		
<input type="checkbox"/> Non Eseguito		<input type="checkbox"/> Altro:				
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 23 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

ST NON CONFORMITA' STRUTTURALI

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 04	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Area Esterna				
NON CONFORMITÀ	Degrado delle finiture superficiali delle pareti esterne					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Programmare un intervento atto al ripristino delle finiture. Nel caso di ambienti interni, onde evitare il deterioramento dell'intonaco delle pareti, si consiglia di apporre adeguata zoccolatura in materiale inerte ed ignifugo.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 24 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

ID. AREA	F.A	PRIORITÀ	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 05	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Aule didattiche				
NON CONFORMITÀ	Degrado della finitura superficiale delle pareti per infiltrazione d'acqua meteorica dagli infissi.					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Predisporre un intervento atto ad eliminare le cause di umidità per infiltrazione e provvedere al successivo ripristino della finitura superficiale.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
<input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 25 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA


Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

ID. AREA	F.A	PRIORITY	<input type="checkbox"/> P1	<input checked="" type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P3	<input type="checkbox"/> P4
ST 06	RIFERIMENTO PLANIMETRICO	Piano 0: Aule didattiche				
NON CONFORMITÀ	Altezza parapetto finestre non regolamentare (inferiore a mt 1.00).					
MISURE TRANSITORIE DA ATTUARE						
MISURE DA PIANIFICARE	Ripristino della conformità del davanzale riportando l'altezza dello stesso ad almeno 1.00 mt. Applicazione di barre metalliche ad altezza di mt 1.00 ancorate agli stipiti laterali delle finestre.					
INTERVENTO			MISURA ATTUATA			
<input type="checkbox"/> Eseguito in data _____ <input type="checkbox"/> Non Eseguito			<input type="checkbox"/> Transitoria		<input type="checkbox"/> Definitiva	
			<input type="checkbox"/> Altro:			
Note:						

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 26 di 27

AUDIT DELLA SICUREZZA

Relazione di conformità riguardante le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Circolo Didattico Statale "Don Lorenzo Milani" – Plesso Madre Teresa di Calcutta

Via dei Romano, 2 – Randazzo (CT)

REVISIONE: NOVEMBRE 2021

DOC: SC0102REC

SEZ. 4. Elaborato planimetrico

D. M. CALTABIANO
INGEGNERE

Dott. Ing. Domenico Maurizio Caltabiano

Via Giacomo Leopardi, 103 – Catania (CT)

Telefono: 095.386784

Mobile: 329.6213545

E-mail: d.m.caltabiano@gmail.com

Pagina 27 di 27